



Problema de Compresor/Cableado Nissan

Estamos notando un problema con el conector eléctrico OE en los últimos modelos de vehículos Nissan. El conector eléctrico, en el lado del cableado que se conecta al compresor, se afloja tras haber sido separado y enchufado nuevamente. Preste mucha atención al cableado al conectarlo al nuevo compresor, asegurándose de que tenga una buena conexión.

Los reemplazos de enchufes de cableado eléctrico están disponibles, **gpd #1712339**.



6512330, 6512479, 6512503, 6512742, 6512911,
6513059, 6513072, 7512918, 7513045, y 7513073

Arriba hay una lista de compresores gpd en los que los clientes han notado problemas tras la instalación del nuevo compresor. El conector principal del cableado del OE fallará en hacer contacto o el vehículo volverá varios días después de la instalación del nuevo compresor. El AC no funcionará debido a un mal contacto del conector del OE al enchufe del nuevo compresor.

Por favor compruebe esta conexión después de la instalación del compresor. Si necesita un nuevo conector, el número de pieza de gpd es **#1712339**.